


# 対策土受入地のモニタリング結果 <仁木町長沢西・南地区>





## ○ モニタリング結果(地下水)

### 発生土受入地における鉛・砒素の濃度の推移

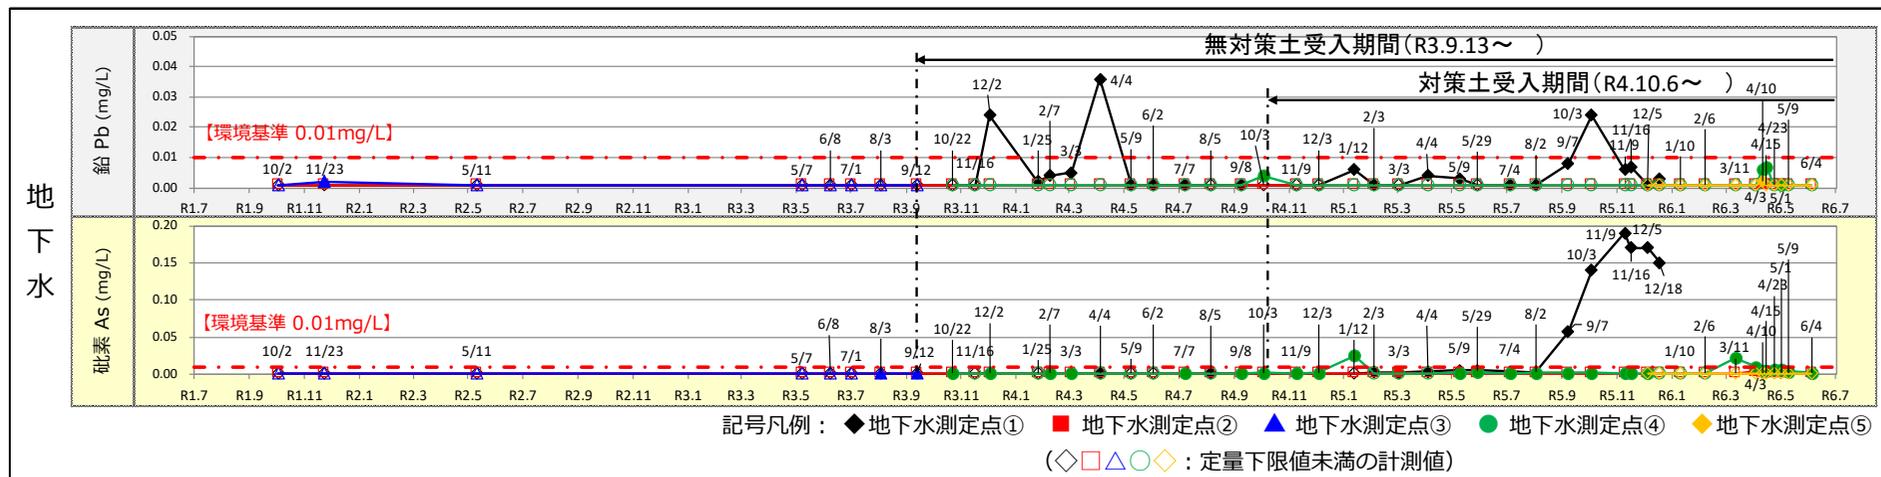

※ 定量下限値未満の計測値は定量下限値(0.001mg/L)として記載しています。

※ R3.12.2及びR4.4.4の鉛の計測結果が基準値を超過していますが、対策土受入開始前のため、対策土による影響ではございません。


※ R5.1.12、R6.3.11の砒素の計測結果が基準値を超過していますが、その後のモニタリング強化で基準値の超過は認められなかったことから、対策土による影響ではないと考えておりますが、今後も計測結果を注視していきます。

※ R5.6の採水について、当受入地を担当している調査会社・分析機関の混雑が見込まれたことから、時期を早めて R5.5.29に採水しました。

※ R5.9の採水以降、砒素の計測結果が基準値を超過していますが、当該観測孔が盛土範囲内にあり、盛土施工に合わせて観測用パイプを継ぎ足して観測を継続した影響によるもので、当該孔は廃止し、盛土範囲外に別途観測孔を設置して、モニタリングを継続します。なお、当該孔の廃止に伴い、11月、12月の観測頻度を増やしています。

※ R5.10.3の鉛の計測結果が基準値を超過していますが、対策土に溶出量基準を超過する鉛が含まれていないこと、対策土受入開始前にも基準の超過が認められたことから、対策土による影響ではございません。

## ○ モニタリング結果(河川水) 発生土受入地における鉛・砒素の濃度の推移

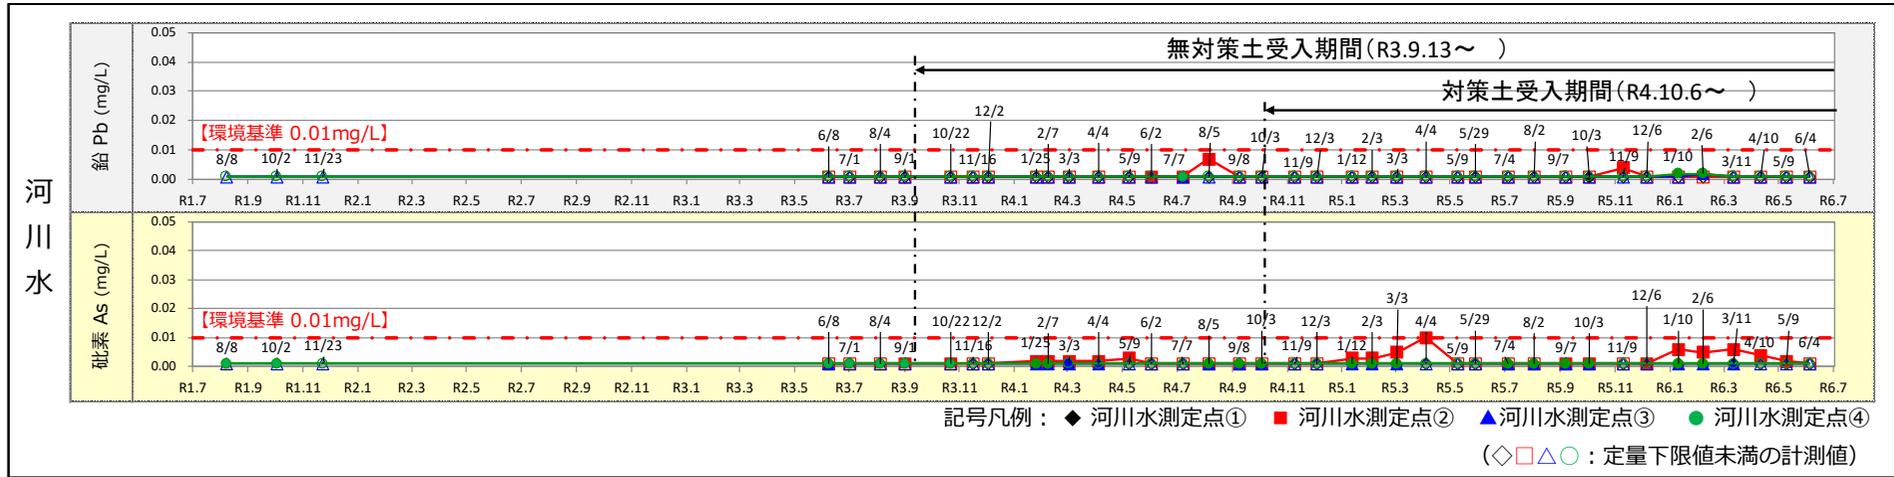

※ 定量下限値未満の計測値は定量下限値(0.001mg/L)として記載しています。

※ R5.6の採水について、当受入地を担当している調査会社・分析機関の混雑が見込まれたことから、時期を早めて R5.5.29に採水しました。