


対策土受入地のモニタリング結果 <八雲町黒岩地区B>



○ モニタリング結果(表流水)

発生土受入地におけるセレン・砒素の濃度の推移

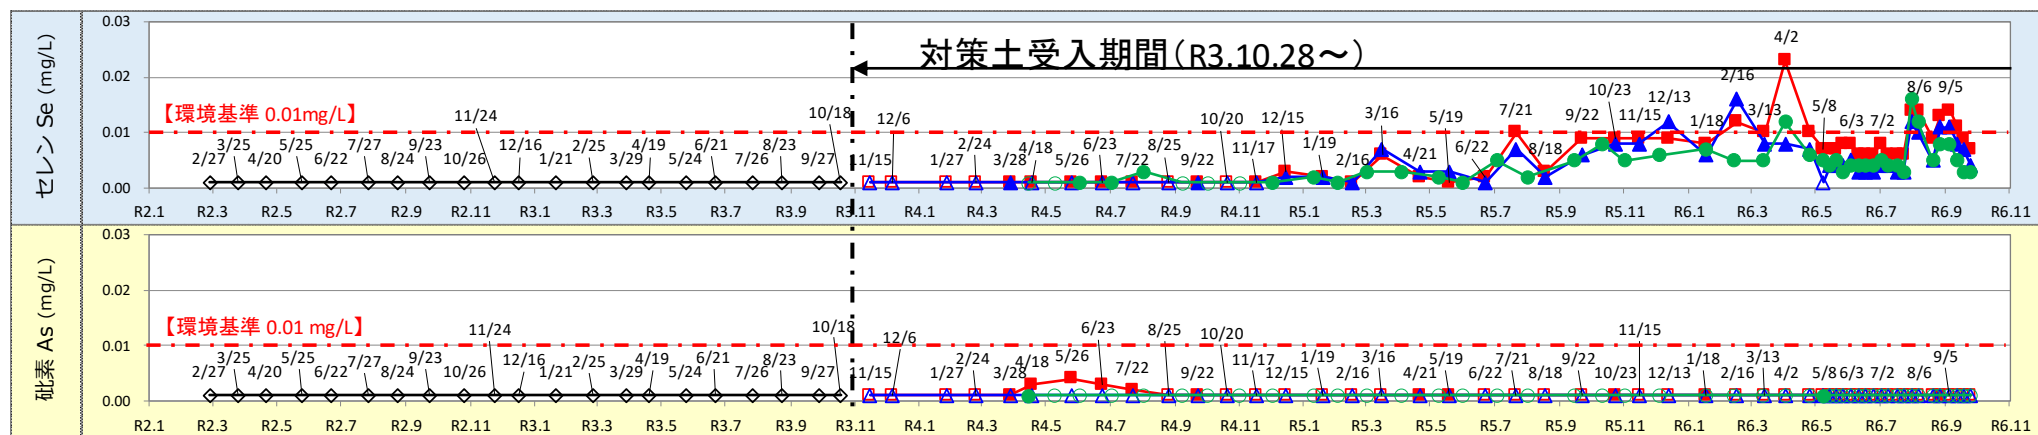

記号凡例：◆ 表流水測定点① ■ 表流水測定点② ▲ 表流水測定点③ ● 濁水処理施設処理水

(◇□△: 定量下限値未満の計測値)

※八雲町黒岩地区Bでは、地下への浸透抑制工法を採用しているため、地下水のモニタリングは実施していません。

※定量下限値未満の計測値は定量下限値(0.001mg/L)として記載しています。

※R3年11月より表流水測定点②および③を増設し、対策土の受入に支障する①(R3年10月でモニタリング終了)の代替としています。

※R5年12月13日に表流水測定点③、R6年2月16日に表流水測定点②および③におけるセレンの計測結果が基準値を超過しておりますが、表流水測定点②および③の表流水は沈砂池に集水した後、濁水処理を実施しています。濁水処理施設処理水は基準値以下となっており、問題はないと考えております。

※R6年4月以降、表流水測定点②③および濁水処理施設処理水におけるセレンの計測結果が一部で基準値を超過しております。


降雨の盛土内への浸透防止のために表層をブルーシートで被覆、沈砂池には重金属吸着マットで覆ったじゃかごを設置しております。

(詳細は次ページを参照して下さい)

対策土受入地のモニタリング結果 <八雲町黒岩地区B>


○表流水のセレン対応について

- セレンへの対応として、降雨の盛土内への浸透防止のため表層をブルーシートで被覆し、沈砂池には重金属吸着マットで覆ったじゃかごを設置しております
- 八雲町黒岩地区Bは浸透抑制工法の対策であり、施工後の表層は難透水層で覆土され、雨水は盛土内に浸透しない構造になります

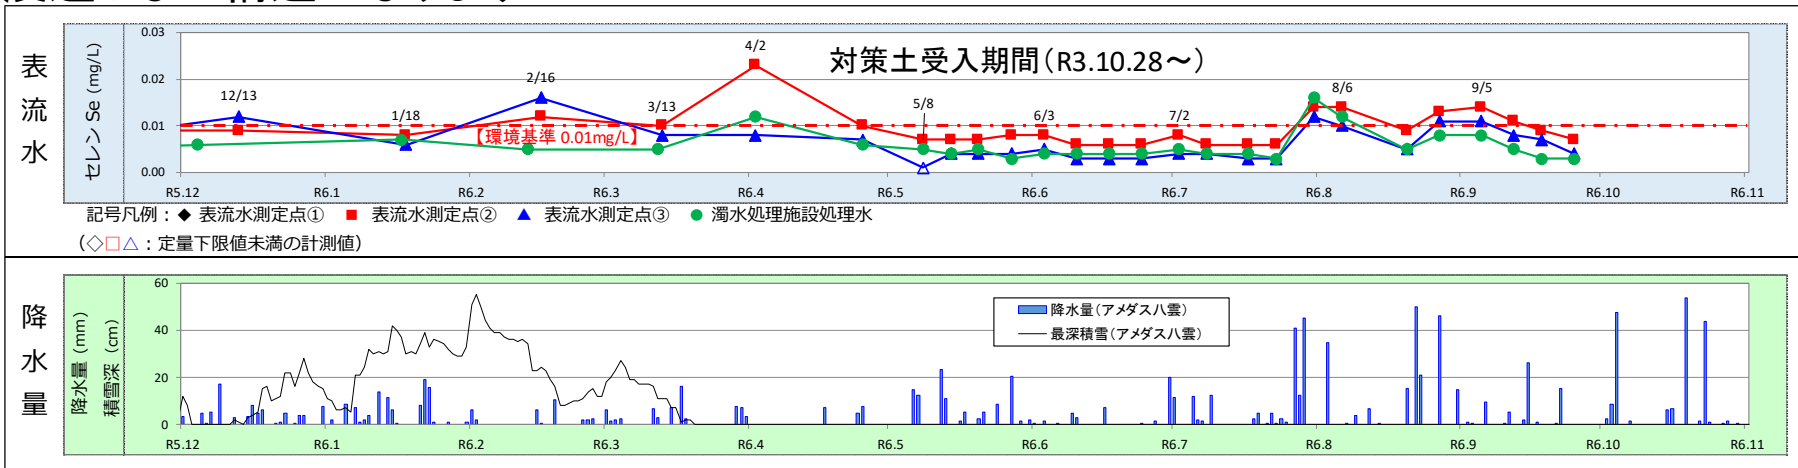


【沈砂池への対応】

重金属吸着マットで覆ったじゃかごを設置

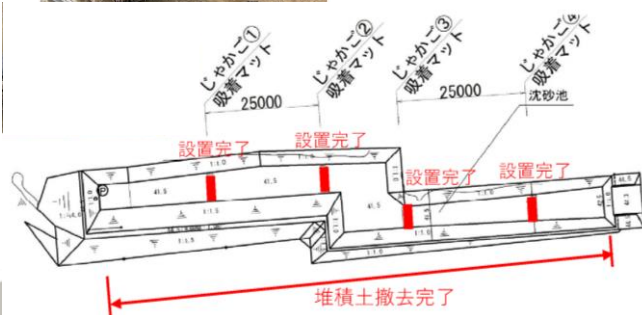

地下排水工図

表流水測定点②: 右岸側の地下排水工 (赤線) からの水
表流水測定点③: 左岸側の地下排水工 (青線) からの水

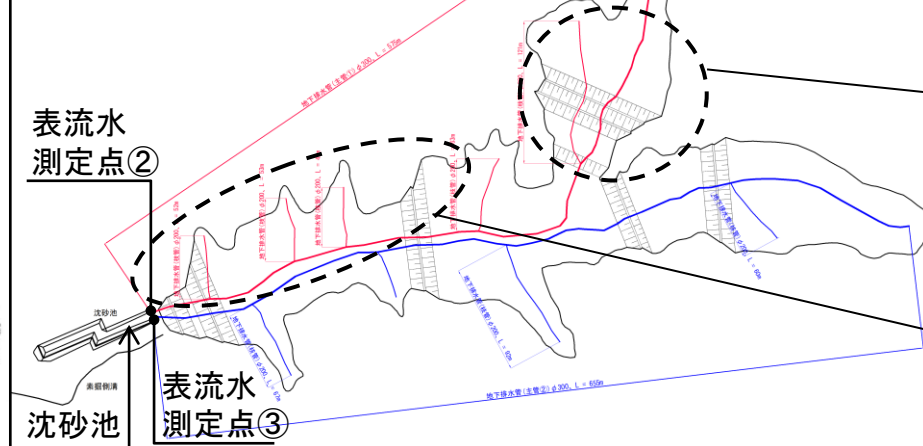

【盛土内の雨水浸透防止】

表層をブルーシートで被覆

